



## Eigentüermotivation

Fehler	Beschreibung	Folgen / Argumente
6102	Wände gestrichen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Ereignisfall Kondenswasser innert Kürze sehr hoch               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Temperaturanstieg</li> <li>○ höhere Ausdünstung und so mehr Wasser (= Kreislauf)</li> </ul> </li> <li>• Schimmelbefall</li> </ul>
2203, 3402, 4302, 4304, 5102,	Flugrost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entsteht unter anderem durch Feuchtigkeit</li> <li>• Entweder Abschleifen oder mit rost-hemmende Farbe streichen (lassen)</li> <li>• Schaden wird mit der Zeit grösser (greift die Struktur und evtl. auch das Haus an)</li> <li>• Kosten werden nicht von Bund/Kanton übernommen</li> </ul>
2201	Notausstieg ohne Leiter / Steigeisen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Person grösser als 1.5 Meter schwieriger Ausstieg (nicht soviel Kraft wie in Friedenszeiten)</li> <li>• Leiter im SR welche in NA gestellt werden kann ist keine Alternative (zu eng für Transport)</li> </ul>
3503	Überstrichene Dichtungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werden spröde und sind somit nicht mehr dicht (bei Hochwasser)</li> </ul>
2301 / 2302	Schachtabdeckung fehlt / nicht gesichert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn SA fehlt besteht Unfallgefahr</li> <li>• Wenn nicht gesichert Möglichkeit für Einbrecher</li> </ul>
	„Ich gehe dann sowieso nicht in den Schutzraum“	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasches Umdenken in Krisenzeiten</li> <li>• SR muss auch für andere Personen Schutz bieten können</li> </ul>

Weitere Argumente finden sich in der „Erläuterung zur Durchführung“.